

SM REPAIR

پہرہی زانیاری تہکنیکی
(Technical Data Sheet)



Contact:

Phone : +9647500700015

info@hiti-krd.com

www.hiti-krd.com




پیناسی به رههم

HITI REPAIR SM خه فتهی چیمه نتوویی پیشکته وتووی یهک پیکهاته ییه که بۆ رهقبوونه وهی خیرا و کارایی نایاب دارپژراوه. له بهستهری پله بهرز و زیادکراوی تاییهت دروستکراوه، ئهم خه فته ناسک پیکهاته ییه تاییه تمه ندیی به کارهینانی نایاب پیشکته ش دهکات. دواي تیکه لکردن له گهل ئاو، **HITI REPAIR SM** خه فته یهک به دهست دههینیت که تاییه تمه ندیی لکاندن نایابی ههیه، که نایابی دهکات بۆ به کارهینان به بلوکهره وه. گونجاوه بۆ کۆمه لیک فراوانی ئهرکی چاککردنه وه له سهر رووی کۆنکریتی و کاری بلوکی ناوه وه و دهره وه، له وانه به کارهینانی ستوونی و سهرسهری.

بۆ گرزبوونه وه قهره بووکراو دارپژراوه، **HITI REPAIR SM** کۆتاییه کی ههموار و خاوه ن کوالیتی بهرز پیشکته ش دهکات. پیکهاته پیشکته وتووه کی لکاندن نایاب دلتیا دهکات، له گهل بهرگری سهرسوریهینر له ئاو و خوئ، که بهرگه گری دوورمه ودا له ژینگه ی جؤراو جؤردا دابین دهکات.

به کارهینانه کان

- نایابه بۆ چاککردنه وهی رووی کۆنکریتی زیانلیکته وتوو، لاوازیوو یان لیک جیابوو وه.
- کاریگهره بۆ چاره سهرکردنی کۆنکریتی کونوکه له بهر و جیگرتنه وهی کۆنکریتی سکاوه یان میکانیکی زیانلیکته وتوو.
- گونجاوه بۆ چاککردنه وهی پهروویی له سهر رووی ئاسوویی، ستوونی و سهرسهری.
- چینیکی بنچینه ی ههموار دابین دهکات که نایابه بۆ به کارهینانی بویه ی دواتر.
- وهک داخهری کلۆ و خه فته ی کۆتایی له سهر رووه چیمه نتوویییه کان کاردهکات.
- بۆ چاککردنه وهی به شهکانی R.C.C. دواي لابردنی قالب دارپژراوه.
- باشتیرینه بۆ جیگرتنه وهی کۆنکریتی کاریگهربوو به کاربوونکردن، کلؤراید و سهلفات.

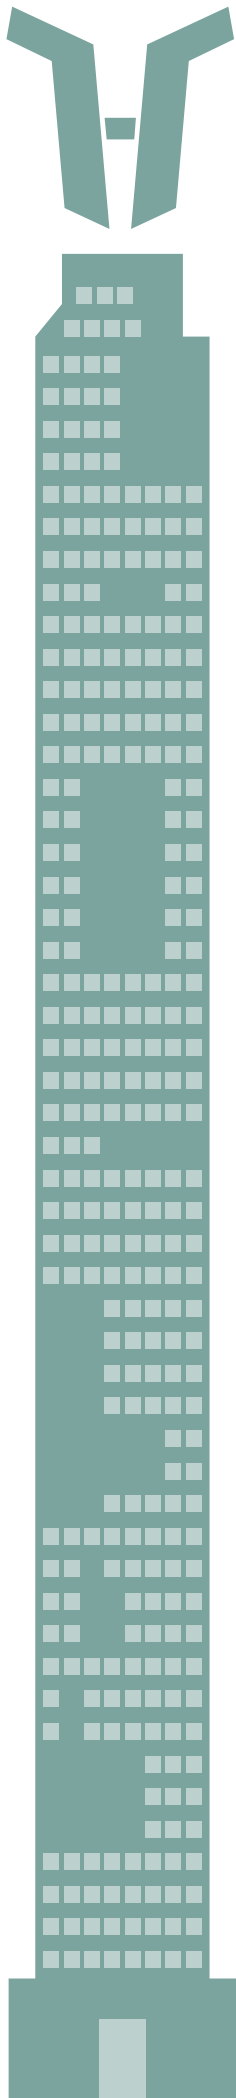


سوودەکان

- توانای کارکردنی نایاب بۆ پرۆسەییەکی بەکارهێنانی هەموار.
- بەکارهێنان ئاسان و سادە.
- هێزی باشترکراو لەگەڵ بەهێزکردنی زیاده لە ریشالە تیکەلکراوەکان.
- نایابە بۆ بەکارهێنانی بەرز-دروستکراو (high-build).
- رێبازی بەکارهێنانی فرەلایەن، لەوانە مارج، پەمپ یان سپرە.
- بەرگری لە ئاو و خوێ دابین دەکات.
- گونجاو بۆ بەکارهێنان لە ژینگەی دەریایی و پیشەسازیدا.
- بە کاریگەری رێگری لە ژەنگی شیشی بەهێزکردنی ناو کۆنکریت دەکات.

رێکاری بەکارهێنان

ئامادەکردنی روو

- دانیابە لەوەی رووی کۆنکریتی مەبەست بۆ چاککردنەووە تەندروست، پاک و بێ گلاوییە. ناوچەی رزێو یان زیانیکیەوتوو بە مشار بێرە بۆ بەدەستەهێنانی لیواری چوارگۆشە.
- کەرەستەی زیاد بە تەکنیکی گونجاو وەک شۆردنی بە ئاو، ئامیژی تیژ یان چەکۆشی پارچەکردن لاببە.
- بۆ بەهێزکردنی ژەنگاوی، بەتەواوی شیشەکە دەریخە و پاکی بکەرەووە تا دۆخی فلزی پاراو.
- لە کەش و هەواي گەرمدا یان لەسەر روووە هەلمژەرەکان، روووەکە بەباشی راستەوخۆ پیش بەکارهێنان تەر بکە. دانیابە لەوەی روووەکە لە دۆخی تیژئاوی روو و شک (SSD) دایە، بەبێ هیچ ئاوێکی راوەستاو.

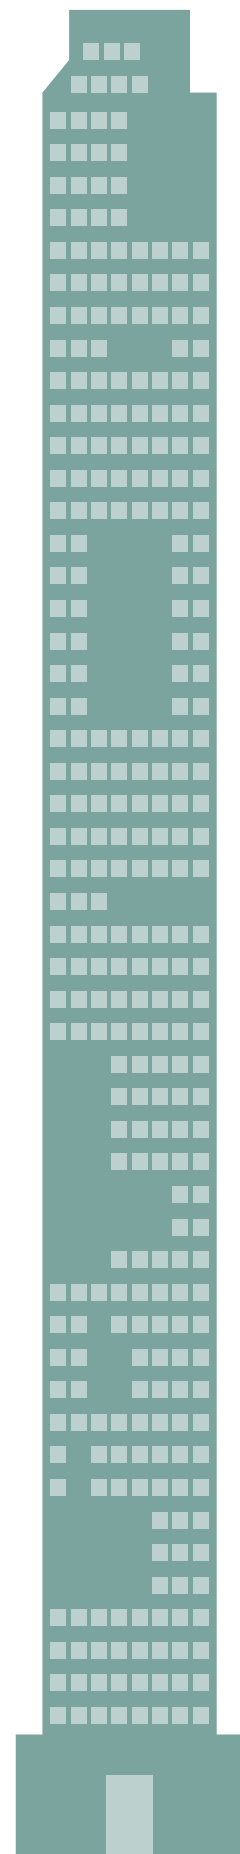

تہہ ساسکردن (Priming)


- **شیشی به هیژکردن:** دواي پاککردنه وه، شیشی به هیژکردن به HITI ELASTICSEAL 2K1075 ئه ساسی بکه.
- **کۆنکریت:** چینییکی به ندی HITI LATEX به کاربهیینه پیش دانانی HITI REPAIR SM بۆ به دهسته هینانی به ندیکی نایاب. دلیابه له وهی HITI REPAIR SM له ماوهی کاتی کارکردنی ئه ساسه که دا به کاردیت.

تیّکه لّکردن

- له سه تلیکی پاکدا، یه ک کیسه ی ۲۰ کگمی HITI REPAIR SM له گن بری پینشیراوی ئاوی سارد تیگه ل بکه به بمیکسیری کاره بایی.
- بهره بهره پوډری HITI REPAIR SM زیاد بکه له گن تیگه لډانی بهرده وام بو به لایه نی که مه وه ۳ خوله ک تا تیگه له که به ته وای بی گری ده بیټ.
- میکسیره که به خیرایی نزم (زۆرتین ۴۰۰ خولانه وه له خوله کدا) به کار به یینه بو خواراستن له لاوازونوی هیژی میکانیکی و گیرکردنی زوری ههوا.

به کار هیئتان

- له کاتیځدا ئه ساسه که هیشتا لینه، تیځه له ی خهفته که به کار بهینه و به باشی په ستی بده.
- چینیکی خهفته به ئه ستووری (0.5 بو 2) مم له سهر رووی ئاماده کراو بلاو بکهروه به بلاو کهروهی لاستیکی یان فلزی هه موار.
- رووی HITI REPAIR SM به هه مان بلاو کهروه یان مالی ئیسفهنجی ته ر چه ند خوله کیځ دوای به کار هینان کو تای ی پی بهینه.
- HITI REPAIR SM ده توانریت له چیندا به ئه ستووری (0.5 بو 2) مم له سهر رووی ستوونی و سهر سه ری به کار بهینریت. دنلیابه له وهی ههر چینیک به شیوهی پیځه وه براو دروستکراوه و لیځه راوه چه سپابیت پيش به کار هینانی چینی دواتر.
- له بارودوخی خو راوی یان بایدا، یان له ناوچه زور گهر مه کاندا، ئاو بپرژینه به سهر رووی چینی سکیمه که دا کاتیځ ده ستی به چه سپان ده کات (کاتیځ بو ده ستلیدان وشک ده بیت). بو چه ند روژی داهاتوو به رده وام به له پرژاندنی ئاو بو ریگرتن له وشک بو ونه وهی خیرا و گرژ بو ونه وهی شییی، که له وانیه بیته هو ی درز

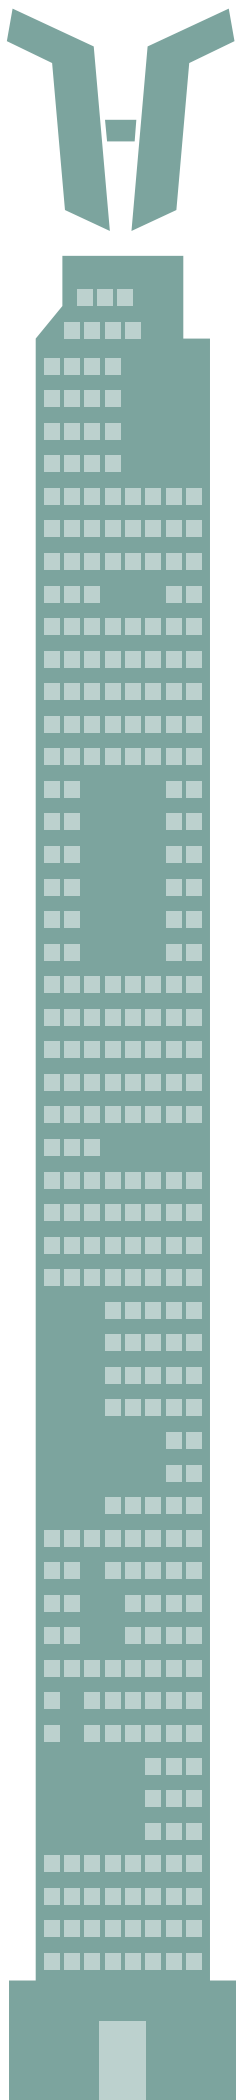

تایبەتمەندییە تەکنیکییەکان

تایبەتمەندی	وردەکاری
پنکھاتە	خەفتە ی چیمەنتۆیی
دەرکەوتن / رەنگ	خۆلەمیشی رووناک، سپی
پاکتکردن	کیسە ی 20 کگم
ماوە ی بەسەرچوون	12 مانگ لە بەرواری بەرھەمھێنانەو ئەگەر بەباشی لە پاکیتی ئەسلی نەکراوە و زیانەکەوتوودا ھەلگیریت
مەرجەکانی ھەلگرتن	لە بارودۆخی وشکدا لە نیوان 5°C و 35°C س. لە تیشکی راستەوخۆی خۆر، گەرما و شێ بپارێزە
چری پنکھاتە	1850 کگم/م ³
مەودای پلە ی گەرمی بەکارھێنان	5°C س بۆ 35°C س
رێژە ی تیکەلکردن	(32%–35%) ئاو بۆ کیسە ی 20 کگم
ماوە ی کاریپکردن	60 خولەک لە 20°C س
بەکارھێنان	1.85 کگم/م ² مم
ئەستووری چین	0.5 مم – 2 مم